

Ajuste tension de ribbon modelos X1000 y superiores

Sintomes:


a) Se parte o rompe el ribbon patina o no escribe bien. (Aflojar embrague del ribbon sin usar).

b) Arrugas en el ribbon se pliega (Apretar o tensar embrague del ribbon sin usar) Comprobar: "eje del ribbon sin usar" se mueve demasiado suave, necesita ajuste mayor retencion de embrague.


PASOS PARA AMBOS CASOS: 1º Sacar tornillo estrella de retencion.



Comprobar girando manualmente sobre el ribbon, el avance del tornillo que sujeta el muelle del disco lateral de eje-ribbon.

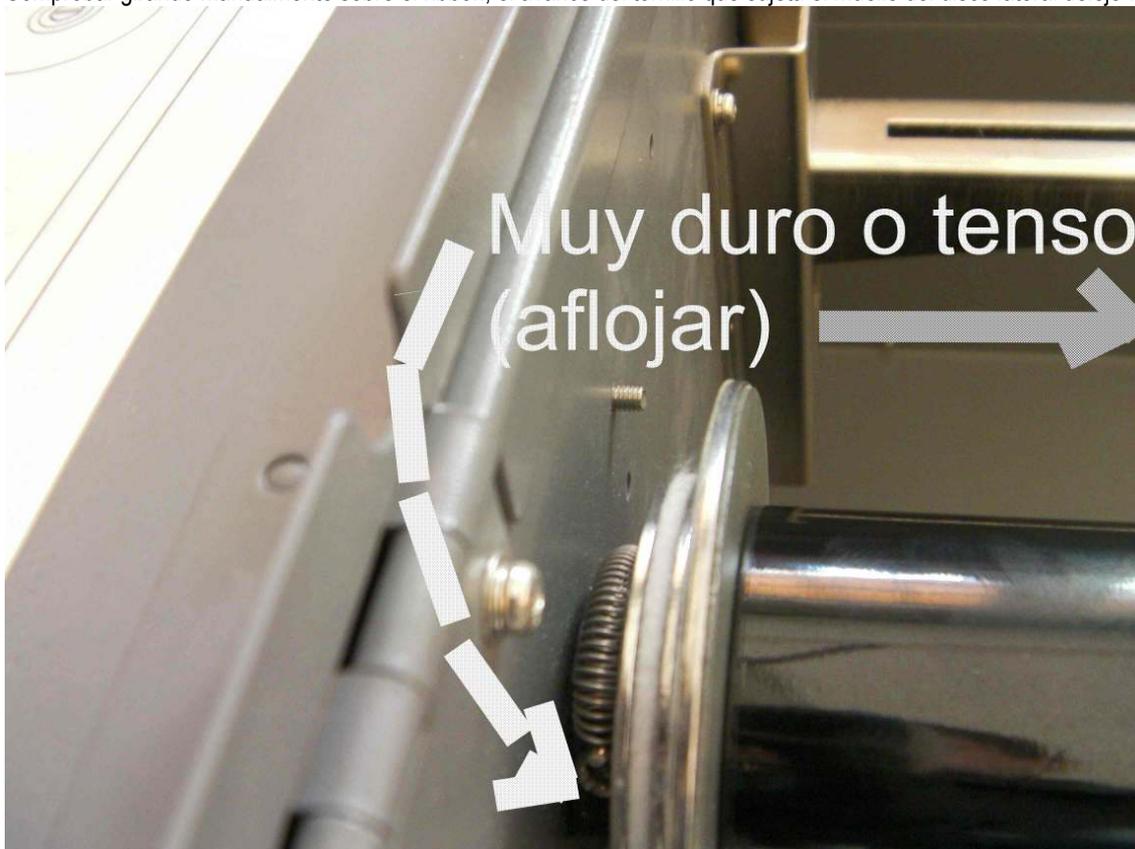


Aflojar media vuelta y probar ...

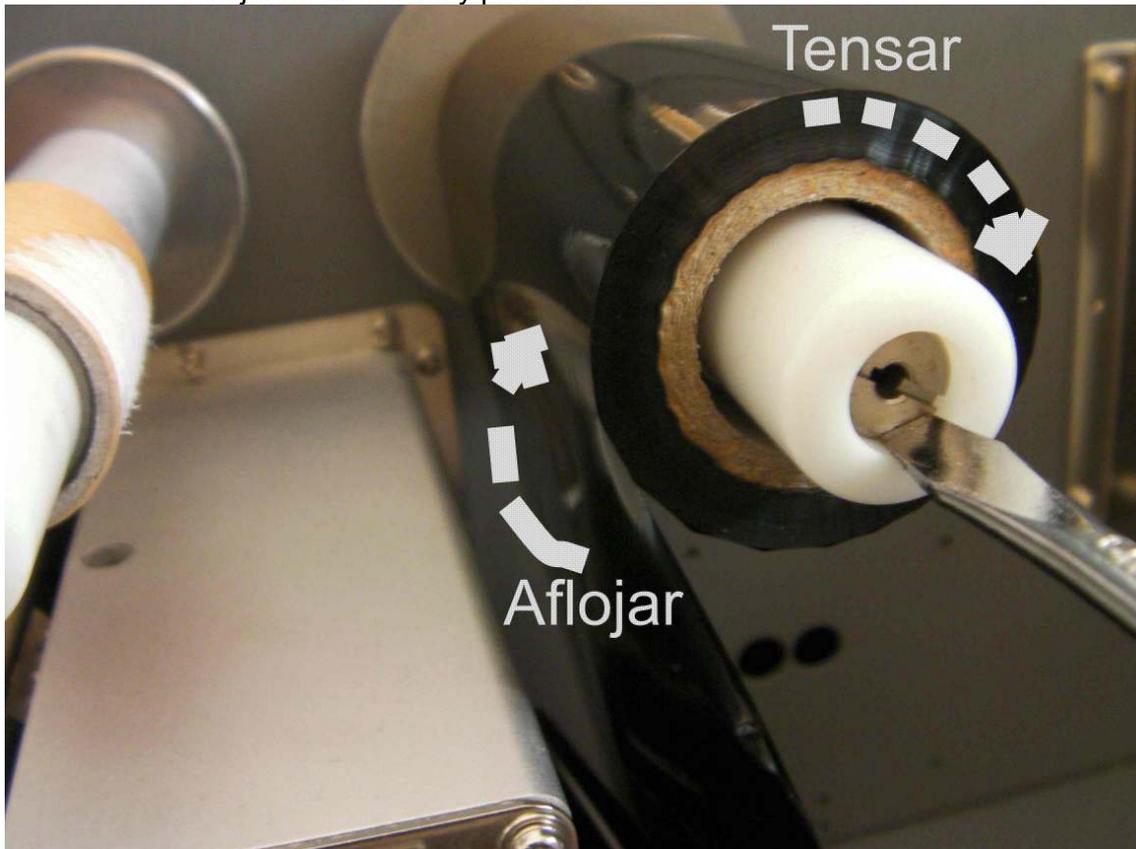


Comprobar girando manualmente sobre el ribbon.



Parece buena esta posición en la que al girar se suelta este eje-retén. Probar y ver resultados Si se sigue rompiendo aún se puede volver aflojar. y probar.

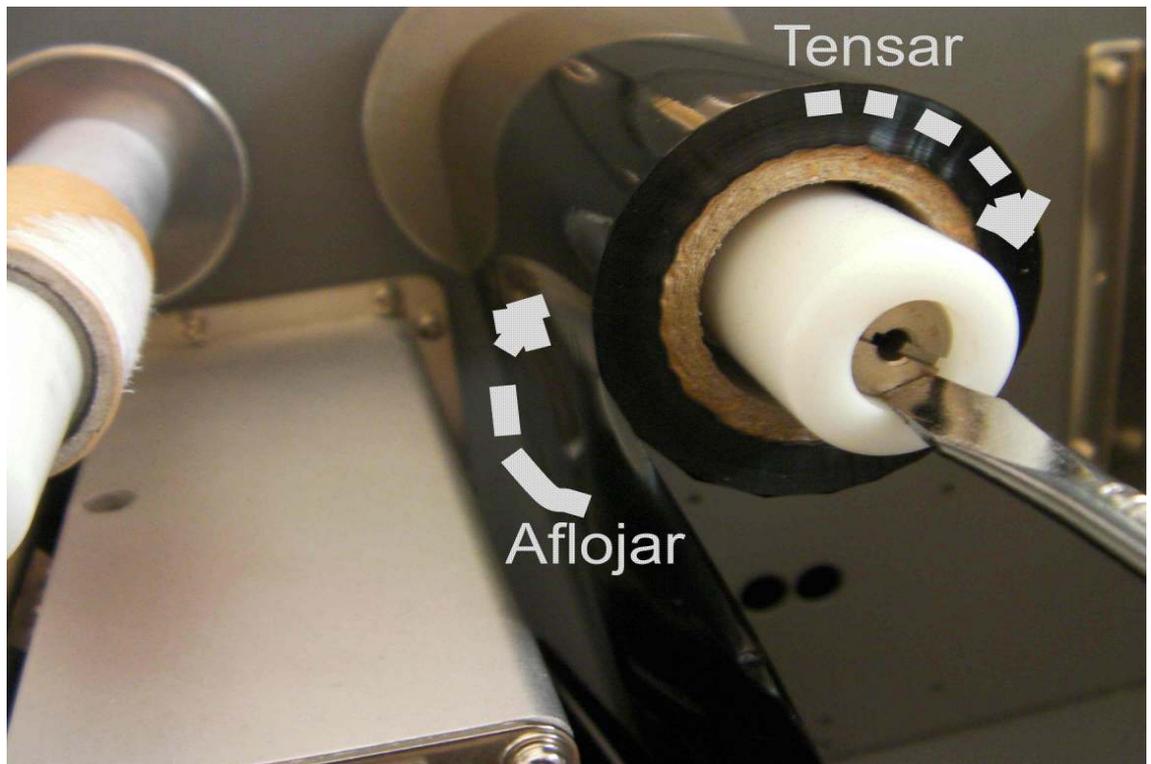

En el caso de arrugas (Apretar tuerca) media vuelta y probar).

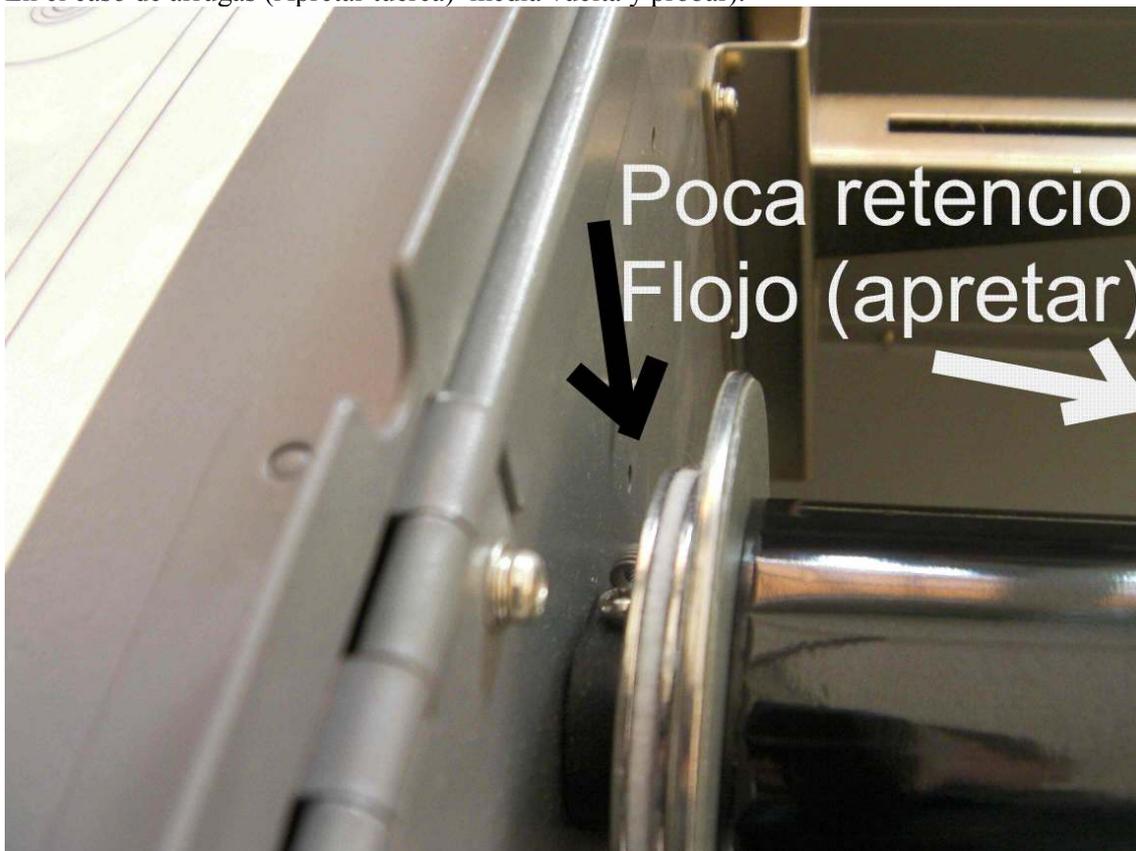

SERVICIO TECNICO ACTIVE

Mail : sat@actives.net www.actives.net